

LES COULISSES ONT ETE RECOUPÉES ET PLUS D'UNE LAME DU TABLIER A ÉTÉ ÔTÉE. LE VOLET ROULANT S'ARRÊTE TROP TÔT OU RESTE ALIMENTÉ EN FIN DE COURSE HAUT :


modification de la zone d'accostage

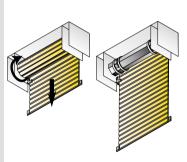

- 1 Ouvrir le caisson et appuyez sur «descente»
- 2 Appuyer sur «stop» dès que les verrous sont accessibles



- 3 Détacher le tablier4 Appuyer sur «mon-
- tée» jusqu'au cliquetis
 5 Appuyer sur «stop»
- 5 Appuyer sur «stop» dès que la fixation des verrous est accessible



- 6 Fixer le tablier
- 7 Appuyer sur «montée» (vous devez peut être aider le tablier à monter
- 8 Arrêt du produit butée
- 9 Fermeture du caisson
- 10 Vérification du fonctionnement par une descente et remontée complète